



**קדימה - צורן**

**ריכוז אתרים**

מספר	שם האתר	ישוב	כתובת האתר	מס' דו"ח	תקציב הנגשה
1	מבנה המועצה - קדימה	קדימה	רח' הרצל 1	2602	31,428
18	מועצה דתית	קדימה	רח' הרצוג	2609	7,370
28	שדרות יצחק בן צבי - קדימה צורן	קדימה - צורן		2623	27,067
23	רחוב הרצל - צורן	צורן		2717	11,960
3	מחלקת הנדסה וגביה - צורן	צורן		2720	5,348
32	שדרות הדקלים - קדימה	קדימה - צורן		3148	45,154
24	אתר הנצחה - קדימה	קדימה	רח' בן צבי 61	3360	12,384
2	כיכר יד לבנים - קדימה	קדימה	רח' בן צבי 61	3361	356
4	פארק לב המושבה - קדימה צורן	קדימה - צורן	שד' יצחק בן צבי	3441	29,008
19	מרכז יום לקשיש - קדימה	קדימה	רח' בן צבי 61	3443	12,368
38	גן רזניק - קדימה צורן	קדימה - צורן	שדרות הדקלים פינת שד' בן צבי	3444	6,332
13	בריכת שחיה - קדימה	קדימה	שדרות דקלים	3449	66,565
5	מגרשי ספורט - קדימה	קדימה	רחוב אבוקסיס	3590	5,963
39	מתנ"ס קדימה	קדימה	רח' בן צבי 61	3594	28,070
6	היכל ספורט צורן	צורן		3941	28,862
29	יחידה תעסוקתית מוגנת - קדימה	קדימה	רח' הרצל	3942	15,187
20	מבנה מועצה צורן - צורן	צורן		3945	19,457
14	מועדון נוער - צורן	צורן		3950	4,296
33	מתנ"ס - צורן	צורן		3951	12,046
34	מרכז יום לקשיש - צורן	צורן		3952	9,777
7	היכל הספורט קדימה	קדימה	שדרות דקלים	4126	45,964
25	מרכז קהילתי - קדימה	קדימה		4132	16,562
8	גן רמת אמיר - קדימה צורן	קדימה - צורן		5328	6,201
30	רחוב לב השרון - קדימה צורן	קדימה - צורן		5329	44,160
26	רחוב הדרים - קדימה צורן	קדימה - צורן		5332	35,967
35	רחוב האילנות - קדימה צורן	קדימה - צורן		5670	26,680
9	גן שלום גלאם - קדימה צורן	קדימה - צורן		5998	2,435
15	רחוב גורדון - קדימה צורן	קדימה - צורן		6004	5,868
10	רחוב חנקין - קדימה צורן	קדימה - צורן		6013	23,472
21	רחוב רוטשילד - קדימה צורן	קדימה - צורן		6019	11,388
36	פארק הסנונית - קדימה צורן	קדימה - צורן	רח' הסנונית 8	6024	978
16	פארק הדולפין - קדימה צורן	קדימה - צורן	רח' הדולפין 10	6039	37,598
11	רחוב הפלמ"ח - קדימה צורן	קדימה - צורן		6047	22,950
22	רחוב אלקלעי - קדימה צורן	קדימה - צורן		6160	7,364
27	רחוב הגולן - קדימה צורן	קדימה - צורן		6161	920
17	רחוב הורדים - קדימה צורן	קדימה - צורן		6472	35,521
37	גן שבזי - קדימה צורן	קדימה - צורן		6473	10,018

13,228	6513		קדימה - צורן	רחוב שבזי - קדימה צורן	40
8,454	6514		קדימה - צורן	רחוב ההסתדרות - קדימה צורן	31
34,235	6515	רח' הפעמון	קדימה - צורן	גן פקמן - קדימה צורן	12
768,961	סה"כ				

סיכום כללי			
תקציב	כמות	יחידת חישוב	סוג
303,300	14	יחידות	בניין ציבורי קיים
320,153	14.50	ק"מ	רחובות (ק"מ)
145,508	11	יחידות	שצ"פ
768,961		ש	תקציב

תקציר אי התאמות

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 2602**

אתר נבדק : מבנה המועצה - קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/10

**בניין - הגעה**

**חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רכב גבוה 450/600 ס"מ..	לא תקין	חניה גבוהה קטנה	סימון מחדש של חניה גבוהה		1307
2	רכב רגיל 300/500 ס"מ..	לא תקין	2 חניות קטנות	סימון מחדש של 2 חניות רגילות		2398

**בניין - כניסה נגישה**

**כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	דלת כניסה ראשית, דלת כניסה לאגף (מחלקה) כניסה לחדר מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה עד למשקוף.	לא תקין	דלת כניסה ראשית תקינה דלתות פנימיות למחלקות בבנין המרכזי רוחב 65 ס"מ- 3 דלתות	החלפת 3 דלתות לרוחב תקני		7578

**כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 ס"מ - מותאם על ידי רכיב קבוע באורך עד 20 ס"מ.	לא תקין	כניסה למבנה האגודה להספקת מים מפתן 5 סמ	להתקין רכיב קבוע		50

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

**בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	4 תאים 2 בבנין הראשי 1 ליד מחלקת תברואה-אין תאים נגישים	בניית תא נגיש		20095

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים****מספר בקרה 2609**

אתר נבדק : מועצה דתית

תאריך ביצוע : 2014/9/10

בניין - חללים מסוימים בבניין

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
0		לפנות ציוד	התא מלא בציוד של המועצה X190160 גודל	לא תקין	166\136 מידות התא - מידות התא ס"מ בין הקירות הפנימיים.	1
3960		החלפת אסלה	42 ס"מ	לא תקין	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	2
2920		להתקין מאחזי יד	אין מאחזי יד	לא תקין	מיקום וגובה מאחזי היד	5
490		התקנת כיור בתוך התא	הכיור לא נמצא בתוך התא אלא בכניסה המשותפת לתא הרגיל	לא תקין	כיור בבית שימוש נגיש - בגובה 80- 90 ס"מ.	8

**רחוב**

**מספר בקרה 2623**

אתר נבדק : שדרות יצחק בן צבי - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/10

**רחוב - חניה ותחנת הסעה**

**חניה במגרש חניה - כמות חניות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		סימון מחדש של חניה גדולה	X420340	לא תקין	רכב גבוה	5

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
25760		התקנה של 56 משטחי אזהרה	בחלק מהכיכרות ומפגשי הרחובות אין משטחי אזהרה-	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**רחוב**

**מספר בקרה 2717**

אתר נבדק : רחוב הרצל - צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/10

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
11960		להתקין 26 יחידות	אין בחלק ממפגשי הרחובות והכיכר	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים****מספר בקרה 2720**

אתר נבדק : מחלקת הנדסה וגביה - צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/10

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
5012		סימון מחדש של 2 חניות רגילות ו-2 גבוהות	60 חניות מתוכם 2 נגישות במידות לא תקינות	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
336		להתקין מוט אופקי	אין מוט אופקי	לא תקין	ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא חלקים חדים ולא מסוג כפתור.	6



**רחוב****מספר בקרה 3148**

אתר נבדק : שדרות הדקלים - קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/16

**רחוב - דרך נגישה ברחוב****מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
23000		להתקין 50 פסי אזהרה	אין פסי אזהרה בחלק מהכרות ומפגש עם רחוב הדסים+כניסה לבריכה +ככרות	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
22154		להתקין שיפוע ב- 22 מקומות	בכניסה לבריכה+רחוב הדסים +חלק מהכרות מדרגה בגובה בין 8 ל-14 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

**שטח ציבורי פתוח**

**מספר בקרה 3360**

אתר נבדק : אתר הנצחה - קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/16

**ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה**

**חניה במגרש חניה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		סימון חניה גבוהה	לא קיים	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2
7194		סימון מחדש של 6 חניות רגילות	6 חניות 3+3 במידות X280430 הסימון של החניות מטושטש ואין שלטים רק סימון על מקום החניה בכביש	לא תקין	מידות חניה שבניצב לכיוון הנסיעה - רכב רגיל, חניה אחת	4

**ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב**

**כבש**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
445		להתקין בצד השני, 1.8 מ'	רק בצד אחד	לא תקין	מאחז יד	3

**מדרגות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
702		להתקין בשלושה מהלכי מדרגות, 1.5 מ' כל אחד	לא קיים	לא תקין	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
1800		להתקין ב- 12 מדרגות	לא קיים	לא תקין	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2
936		להתקין בשני מהלכים כל אחד 3 מדרגות, 1 מטר	קיימות במהלך אחד באחר	לא תקין	ידיות אחיזה	3



**שטח ציבורי פתוח**

**מספר בקרה 3441**

אתר נבדק : פארק לב המושבה - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/16

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

**אתר**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
750		בניית כבש באורך 1.7 מטר	המתקנים נמצאים במתחם סגור עם מדרגה בגובה 20 ס"מ מהשבילים הם על משטח חול	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		להתקין	לא קיים	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

**מתקן משחקים**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
28020		התקנת משטח גומי קשיח, 60 מ"ר	חול	לא תקין	פני הדרך	2

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 3443**

אתר נבדק : מרכז יום לקשיש - קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/16

**בניין - הגעה**

**חניה - כמות חניות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	כ-70 מקומות לא מסומנים	סימון 2 חניות גבוהות ו-2 רגילות		5012

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

**בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
6	ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא חלקים חדים ולא מסוג כפתור.	לא תקין	אין מוט אופקי	להתקין		336

**סידור פנימי של בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	לא תקין	40 ס"מ	החלפת אסלה		3960
5	מיקום וגובה מאחז היד	לא תקין	אין מאחז יד מתקפל מאחז קבוע לא במיקום נכון	להתקין ולתקן		1960
10	הברז אינו מופעל בעזרת אצבעות, ברז תקין הוא ברז ידית.	לא תקין	ברז מופעל אצבעות	להחליף		1100

**שטח ציבורי פתוח**

**מספר בקרה 3444**

אתר נבדק : גן רוניק - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/16

**ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה**

**חניה במגרש חניה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	כמות חניות לרכב גבוהה	לא תקין	אין חניה גבוהה כלל	סימון חניה גבוהה		1307

**עליה למדרכה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	המעבר למדרכה מהכביש עם הפרש גובה	בניית הנמכת מדרכה לחניה		951

**ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב**

**מדרגות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	לא תקין	לא קיים	התקנת משטח אזהרה ל-1.5 מטר		234
2	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	לא תקין	לא קיים	להתקין סימן אזהרה ל-10 מדרגות 1.5 מטר כל אחת		1500
3	ידיות אחיזה	לא תקין	לא קיים	להתקין 10 מדרגות (X52)		2340

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 3449**

אתר נבדק : בריכת שחיה - קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/16

**בניין - הגעה**

**חניה - כמות חניות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	2 חניות מתוך כ 70 הסימון מטושטש ואין שילוט	סימון מחדש של 2 חניות רגילות וסימון נוסף ל-2 חניות גבוהות		5012

**בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס**

**כבש - שיפוע**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%..	לא תקין	שיפוע 20%	הארכת הכבש ב-1 מטר להקטנת השיפוע		441

**כבש - מאחז יד**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך הבניין - אם הכבש מגשר על גובה העולה על 20 ס"מ - יש בשני צידיו בתי אחיזה בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.	לא תקין	אין מאחזי יד	התקנת מאחזי יד באורך 2.5 מטר		618

**מדרגות פתוחות - מאחז יד**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	אין מאחזי יד	להתקין מאחז 1 מטר		234

**מדרגות פתוחות - משטח אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	אין	התקנת משטח אזהרה 1.8 מטר		281

**מדרגות פתוחות - פס אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	אין	להתקין 3 מדרגות, 1.8 מ' כל אחת		540

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	7 תאים לא נגישים	בניית בית שימוש נגיש		20095

מלתחות, מקלחות - כללי

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	מלתחות, מקלחות כללי	לא תקין	המקלחות והמלתחות לא נגישות	בניית מקלחת ומלתחה נגישה		27344

בניין - בריכה וחוף רחצה

בריכה/חוף רחצה - דרך נגישה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	בבריכה - המצאות מתקן ירידה למים.	לא תקין	לא קיים	התקנת מתקן ירידה למים		12000



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 3590

אתר נבדק : מגרשי ספורט - קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/16

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
5012		סימון 2 חניות גבוהות ו-2 רגילות	חניון לא מסומן מכיל 70 מכוניות	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

עליה למדרכה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
951		בניית הנמכת מדרכה	רוחב ההנמכה רק 90 ס"מ	לא תקין	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	1

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 3594**

אתר נבדק : מתנ"ס קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/16

**בניין - הגעה**

**חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רכב גבוה 450/600 ס"מ..	לא תקין	אין סימון חניה גבוהה כלל	סימון 2 חניות גבוהות		2614

**עליה למדרכה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	חניון עליון תקין חניון תחתון (ליד הכבש של אתר ההנצחה) מדרגה 14 ס"מ	בניית הנמכת מדרכה לחניה במפלס תחתון		951

**בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס**

**כבש - מאחזי יד**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך הבניין - אם הכבש מגשר על גובה העולה על 20 ס"מ - יש בשני צידיו בתי אחיזה בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.	לא תקין	אין מאחזי יד	להתקין 1.8 מ'		445

**מדרגות פתוחות - מאחזי יד**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	בכניסה מחניון תחתון 3 מהלכי מדרגה של 3 מדרגות כל אחד ללא מאחזי יד	התקנת 6 מאחזי יד, 1 מטר כל אחד		1404

**מדרגות פתוחות - משטח אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מארחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	לא קיים	להתקין 3 מהלכי מדרגות כל אחד 3 מדרגות מהלך אחד של 5 מדרגות מעליון, 1.5 מטר כל אחד		936

**מדרגות פתוחות - פס אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	לא קיים	התקנת פס אזהרה לסה"כ 14 מדרגות, 1.5 מטר כל אחת		2100

**בניין - דרך נגישה בתוך הבניין**

דרך נגישה בתוך הבניין - מעלית רגילה - כריזה במעלית

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	אם המעלית משרתת שלוש תחנות לפחות, קיימת בתא כריזה, ברורה ואיטית בעוצמה נוחה לשמיעה, של מס' הקומה והשירותים העיקריים שבה. על הכריזה להיות בשפה הנפוצה במקום (עברית או ערבית);	לא תקין	לא קיים	להתקין מערכת כריזה		6000

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
3	בחדר מדרגות בקצה כל שלח מדרגה פס בניגוד חזותי..	לא תקין	לא קיים	להתקין ב- 4 מהלכי מדרגות סה"כ 30 מדרגות 1.6 מ'		1000
4	סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.	לא תקין	לא קיים	התקנה ל-30 מדרגות, 1.6 מ' כל אחת		4800

בניין - חללים מסוימים בבניין

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	לא תקין	40 ס"מ	החלפת אסלה		3960
7	תקינות חיבור מאחזי יד בבית שימוש נגיש - יציבות	לא תקין	ידית מתקפלת רופפת	החלפת ידית מתקפלת וחיזוקה		1960
10	הברז אינו מופעל בעזרת אצבעות, ברז תקין הוא ברז ידית.	לא תקין	כפתור	החלפת ברז		1100

בניין - מקום להתקהלות

עמדת שירות מודיעין

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
10	שירות בעמידה - צמוד לעמדת שירות בעמידה חייבת להיות עמדת שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת לשולחן 48 - 40 ס"מ	לא תקין	לא קיים	הצבת עמדת שירות בישיבה		800

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 3941**

אתר נבדק : היכל ספורט צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/18

**בניין - כניסה נגישה**

**כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	לא תקין	דלת כניסה ראשית מדרגה 11"o ס"מ	להתקין משטח משופע קבוע		181

**בניין - דרך נגישה בתוך הבניין**

**דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי (אם המרחק בין שני מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - יש בראש כל מהלך מדרגות סימן אזהרה)..	לא תקין	מדרגות בטריבונה לא קיימים סימני אזהרה	להתקין 3 משטחים 1.1 מטר כל אחד		515
2	בקצה כל שלח מדרגה קיים פס בניגוד חזותי..	לא תקין	לא קיים	להתקין-15 מדרגות ב3 מהלכים-מרכזי ושניים צדדיים 1.1 מטר כל מדרגה		4950
3	קיימים בתי אחיזה משני הצדדים או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד חזותי לסביבתם..	לא תקין	לא קיים	להתקין 6 מאחזים 6 מטר כל אחד		16920

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

**בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
6	ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא חלקים חדים ולא מסוג כפתור.	לא תקין	אין מוט אופקי	להתקין מוט אופקי		336

**סידור פנימי של בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	לא תקין	40"o ס"מ	החלפת אסלה		3960

**בניין - מקום להתקהלות**

**מקום להתקהלות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
---	------	--------	------	-------	------------	-------

2000		בניית 2 מקומות ישיבה מיוחדים	אין מקומות ישיבה מיוחדים-כ 200 מקומות ישיבה בטריבונו ניתן לשבת בצד המגרש עם כסא גלגלים	לא תקין	כמות מקומות ישיבה מיוחדים	2
------	--	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------	---

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 3942**

אתר נבדק : יחידה תעסוקתית מוגנת - קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/17

**בניין - הגעה**

**חניה - כמות חניות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	4 מקומות חניה לא מסומנות צמודות לקיר	סימון חניה גבוהה		1307

**בניין - כניסה נגישה**

**כניסה נגישה - משטח תפקוד לפני ואחרי דלת - מידות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	קיים משטח אופקי ללא מכשולים בשטח 170x130 ס"מ או 150x150 ס"מ. מרווח של 30 ס"מ בין קצה הדלת מצד הידית עד הקיר שבניצב לקיר עם הדלת.	לא תקין	המשטח לפני דלת הכניסה ולפני הכניסה לחדר האוכל עקום עם שיפועים של 10-18%	בניית משטח תפקוד חדש ב-2 אזורים		7000

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

**סידור פנימי של בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	לא תקין	41 ס"מ	החלפת אסלה		3960
3	לצד האסלה (שאין בו כיור) קיים מרווח פנוי ברוחב 75 ס"מ.	לא תקין	65 ס"מ	פתרון מסעיף קודם		0
5	מיקום וגובה מאחזי היד	לא תקין	אין מאחזי יד מתקפל	להתקין מאחזי יד		2920

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 3945**

אתר נבדק : מבנה מועצה צורן - צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/18

**בניין - הגעה**

**חניה - כמות חניות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	20 מקומות חניה מתוכם 1 נגיש במידה לא תקנית	סימון מחד של חניה רגילה ו-1 גבוהה		2506

**עליה למדרכה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	מדרגה 12 ס"מ	להתקין משטח משופע או להנמיך אבן שפה		951

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

**סידור פנימי של בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	לא תקין	40 ס"מ	החלפת 2 אסלות		7920
5	מיקום וגובה מאחז היד	לא תקין	בשני השירותים אין מאחז יד מתקפל	להתקין 2 מאחזים מתקפלים		3920
7	תקינות חיבור מאחזי יד בבית שימוש נגיש - יציבות	לא תקין	אין מאחזי יד מתקפלים	התקנת מאחז מתקפל		1960
10	הברז אינו מופעל בעזרת אצבעות, ברז תקין הוא ברז ידית.	לא תקין	ברז כפתור בשני השירותים	להחליף 2 ברזים		2200

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים****מספר בקרה 3950**

אתר נבדק : מועדון נוער - צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/18

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
336		להתקין מוט אופקי	אין מוט אופקי	לא תקין	ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא חלקים חדים ולא מסוג כפתור.	6

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3960		החלפת אסלה	40 ס"מ	לא תקין	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	2



**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 3951**

אתר נבדק : מתנ"ס - צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/18

**בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס**

**מדרגות פתוחות - מאחז יד**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	לא קיים	להתקין בשני מהלכים 4 + 3 מדרגות, 5.6 מ' סה"כ		1310

**מדרגות פתוחות - משטח אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מארחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	לא קיים	להתקין בשני מהלכים 4 + 3 מדרגות 1.6 מ' כל אחד		500

**מדרגות פתוחות - פס אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	לא קיים	להתקין בשני מהלכים 4 + 3 מדרגות		1120

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

**בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
6	ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא חלקים חדים ולא מסוג כפתור.	לא תקין	אין מוט אופקי	להתקין מוט אופקי		336

**סידור פנימי של בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	לא תקין	40 ס"מ	החלפת אסלה		3960
5	מיקום וגובה מאחז היד	לא תקין	אין מאחזי יד	להתקין מאחזי יד		2920
10	הברז אינו מופעל בעזרת אצבעות, ברז תקין הוא ברז ידית.	לא תקין	מופעל אצבעות	להחליף ברז		1100

**בניין - מקום להתקהלות**

**עמדת שירות מודיעין**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
---	------	--------	------	-------	------------	-------

800		הצבת עמדת שירות בישיבה	לא קיים	לא תקין	10 שירות בעמידה - צמוד לעמדת שירות בעמידה חייבת להיות עמדת שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת לשולחן 48 - 40 ס"מ	
-----	--	------------------------	---------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 3952**

אתר נבדק : מרכז יום לקשיש - צורן

תאריך ביצוע : 2014/9/18

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		סימון חניה גבוהה	אין מגרש חניה מסודר ואין מקומות חניה מסומנים	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3960		החלפת אסלה	40 ס"מ	לא תקין	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	2
0		החלפת מיקום האסלה, פתרון מסעיף קודם	65 ס"מ	לא תקין	לצד האסלה (שאין בו כיור) קיים מרווח פנוי ברוחב 75 ס"מ.	3
2920		להתקין	אין מאחזי יד	לא תקין	מיקום וגובה מאחזי היד	5
490		להתקין כיור תקני בתוך התא	2 כיורים נמוכים בכניסה לשירותים(מחוץ לתא) 70 ס"מ	לא תקין	כיור בבית שימוש נגיש - בגובה 80-90 ס"מ.	8
1100		להחליף ברז	מופעל בעזרת אצבעות	לא תקין	הברז אינו מופעל בעזרת אצבעות, ברז תקין הוא ברז ידית.	10

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 4126**

אתר נבדק : היכל הספורט קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/17

**בניין - הגעה**

**חניה - כמות חניות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	שני מגרשי חניה ללא סימונים אחד מול כניסה ראשית כ- 30 מקומות שני בכניסה משדרות הדקלים כ-60 מקומות	סימון 2 חניות גבוהות ו-2 רגילות		5012

**עליה למדרכה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	חניון 1 מדרגה 12-14 ס"מ חניון 2 מדרגה 14-16 ס"מ	להתקין משטח משופע ב-2 חניות		1902

**בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס**

**כבש - מאחז יד**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך הבניין - אם הכבש מגשר על גובה העולה על 20 ס"מ - יש בשני צידיו בתי אחיזה בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.	לא תקין	מאחז יד רק בצד אחד	להתקין בצד שני 8 מטרים		1976

**בניין - כניסה נגישה**

**כניסה - התגברות על הפרש גובה עד 20 ס"מ - 1 ס"מ**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה בסף דלת לא עולה על 1 ס"מ..	לא תקין	הפרש גובה בדלת ראשית 2.5 ס"מ	התקנת רכיב קבוע		50

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

**בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
6	ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא חלקים חדים ולא מסוג כפתור.	לא תקין	אין מוט אופקי	להתקין		336

**סידור פנימי של בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
---	------	--------	------	-------	------------	-------

3960		החלפת מיקום האסלה	65 ס"מ	לא תקין	לצד האסלה (שאין בו כיור) קיים מרווח פנוי ברוחב 75 ס"מ.	3
<b>מלתחות, מקלחות - כללי</b>						
תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
26808		להתקין מקלחת נגישה אחת בנים + אחת בנות לפנות אביזרים מיותרים	מקלחות לא נגישות במקלחות יש אביזרים לשמפריעים	לא תקין	מלתחות, מקלחות כללי	1
<b>מלתחה</b>						
תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1920		להתקין מאחזי יד ומתלים בגובה מתאים	אין מאחזי יד מתלים בגובה 180 ס"מ	לא תקין	אביזרים	3
<b>בניין - מקום להתקהלות</b>						
<b>מקום להתקהלות</b>						
תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4000		להתקין ולסמן מקומות במשטח של המגרש	סה"כ כ 600 מקומות...עגלות נכים יכולות להיות בצמוד למגרש הכדורסל	לא תקין	כמות מקומות ישיבה מיוחדים	2

**בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**

**מספר בקרה 4132**

אתר נבדק : מרכז קהילתי - קדימה

תאריך ביצוע : 2014/9/16

**בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס**

**מדרגות פתוחות - משטח אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מארחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	לא קיים	התקנת משטח אזהרה 1.5 מ'		234

**מדרגות פתוחות - פס אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	לא קיים	להתקין-5 מדרגות 1.5 מטר		750

**בניין - דרך נגישה בתוך הבניין**

**דרך נגישה - מדרגות - שאינן חלק מחדר מדרגות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי (אם המרחק בין שני מהלכי מדרגות עולה על 2 מטרים - יש בראש כל מהלך מדרגות סימן אזהרה)..	לא תקין	שתי כניסות זהות לא תקינות מהלובי לאולם-כל אחד 7 מדרגות ללא סימן אזהרה	להתקין-שני מהלכים כ"א 7 מדרגות, 2.9 מטר		905
2	בקצה כל שלח מדרגה קיים פס בניגוד חזותי..	לא תקין	לא קיים	התקנת פס אזהרה ל-7 מדרגות		2030
3	קיימים בתי אחיזה משני הצדדים או אחד במרכז (באופן אחיד ברצף מהלכי המדרגות), בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם, ויש מרווח של 4 ס"מ לפחות בינם לבין הקיר ושקצותיהם בניגוד חזותי לסביבתם..	לא תקין	לא קיים	התקנת בית אחיזה, 2.8 מטר מכל צד		2623

**בניין - חללים מסוימים בבניין**

**סידור פנימי של בית שימוש נגיש**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	לא תקין	40 ס"מ	החלפת אסלה		3960
5	מיקום וגובה מאחז היד	לא תקין	אין מאחז מתקפל	להתקין מאחז מתקפל		1960
10	הברז אינו מופעל בעזרת אצבעות, ברז תקין הוא ברז ידית.	לא תקין	מופעל אצבעות	להחליף ברז		1100

## בניין - מקום להתקהלות

## מקום להתקהלות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3000		להתקין בשורה ראשונה 3 מקומות ישיבה מיוחדים	399 מקומות ישיבה אף אחד לא נגיש	לא תקין	כמות מקומות ישיבה מיוחדים	2

**שטח ציבורי פתוח**

**מספר בקרה 5328**

אתר נבדק : גן רמת אמיר - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/14

**ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה**

**חניה במגרש חניה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
5012		לסמן ולשלט חניות לנכים : 2 גבוהות ו-2 רגילות	2 מגרשי חניה כל אחד 40 מקומות ללא סימון של חניות נכים	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

**עליה למדרכה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
951		ליצור הנמכה או משטח משופע	מחניון אחד עליה תקינה מחניון שני אבן שפה 12 ס"מ ראה תמונות	לא תקין	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	1

**ש.צ.פ - מגרשי משחקים**

**אתר**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		להתקין שילוט	אין שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15



**רחוב**

**מספר בקרה 5329**

אתר נבדק : רחוב לב השרון - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/14

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
44160		להתקין ב66 יחידות	לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**רחוב****מספר בקרה 5332**

אתר נבדק : רחוב הדרים - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/14

**רחוב - דרך נגישה ברחוב****מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
34960		להתקין 76 יחידות	לא קיימים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1007		תיקון הנמכת מדרכה אחת	במפגש עם רחוב הזית הפרש גובה 12 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

**רחוב**

**מספר בקרה 5670**

אתר נבדק : רחוב האילנות - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/14

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
26680		להתקין 58 יחידות	אין משטחי אזהרה	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**שטח ציבורי פתוח**

**מספר בקרה 5998**

אתר נבדק : גן שלום גלאם - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

**ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה**

**חניה במגרש חניה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		לסמן חניה לרכב גבוה	אין כלל	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

**ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב**

**שביל**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
890		לתקן סה"כ 2.5 מ"ר	תקין..פרט לכמה קטעים בהם פני השטח משובשים	לא תקין	פני הדרך - המדרד (ריצוף) יהיה מאספלט או אבן משתלבת	8

**ש.צ.פ - מגרשי משחקים**

**אתר**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		להתקין שילוט ברור	קיים שילוט אחד קטן לא בולט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

**רחוב****מספר בקרה 6004**

אתר נבדק : רחוב גורדון - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

**רחוב - דרך נגישה ברחוב****מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1840		להתקין 4 יחידות	לא קיימים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4028		ליצור משטח משופע ב 4 מקומות(2+2)	פינת קורצ'ק אבן שפה 20 ס"מ פינת כצלסון אבן שפה 12 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

**רחוב**

**מספר בקרה 6013**

אתר נבדק : רחוב חנקין - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7360		להתקין 16 יחידות	לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
16112		להתקין שיפועים, 16 יחידות	בפינת אלקלעי אבן שפה 16-18 ס"מ בפינת משמר הירדן אבן שפה 16-12 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

**רחוב****מספר בקרה 6019**

אתר נבדק : רחוב רוטשילד - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

**רחוב - דרך נגישה ברחוב****מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7360		להתקין 16 יחידות	לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4028		להתקין שיפועים ב 4 מקומות	בככר (מפגש עם הר נבו) אבני שפה 18 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 6024

אתר נבדק : פארק הסנונית - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
740		להתקין 2 מחסומי דרך	לא קיים	לא תקין	מחסומי דרך - גובה לפחות 90 ס"מ	3
238		להתקין	לא קיים	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 6039

אתר נבדק : פארק הדולפין - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		להתקין שילוט מתאים	קיים לא בולט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
37360		התקנת משטח גומי קשיח בגודל 80 מ"ר	חול רך	לא תקין	פני הדרך	2

**רחוב****מספר בקרה 6047**

אתר נבדק : רחוב הפלמי"ח - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

**רחוב - דרך נגישה ברחוב****מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
12880		להתקין 28 יחידות	לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
10070		להתקין הנמכה ב 10 מקומות	במפגש הרצוג +לוחמי הגיטאות אבן שפה גבוהה 18 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

**רחוב****מספר בקרה 6160**

אתר נבדק : רחוב אלקלעי - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

**רחוב - דרך נגישה ברחוב****מדרכה - הצרה מקומית בדרך**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
750		גיזום שיח לאורך 7.5 מטר	במקום אחד שיח שחוסם את המעבר לגמרי 750 ס"מ	לא תקין	אורכה של הצרה לא עולה על 500 ס"מ	1

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4600		להתקין 10 יחידות	לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2014		להנמיך 2 יחידות	בפינת גולן אבן שפה 6-8 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

**רחוב**

**מספר בקרה 6161**

אתר נבדק : רחוב הגולן - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/19

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
920		להתקין 2 יחידות	בפינת חרמון לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**רחוב**

**מספר בקרה 6472**

אתר נבדק : רחוב הורדים - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/22

**רחוב - חניה ותחנת הסעה**

**חניה במגרש חניה - כמות חניות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		סימון חניה גבוהה	מגרש למכוניות אין סימון לרכבים לנכים	לא תקין	רכב רגיל	4

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
32200		להתקין 70 יחידות	לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2014		להתקין הנמכה 2 יחידות	מפגש עם אח"י דקר אבן שפה 18 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

**שטח ציבורי פתוח**

**מספר בקרה 6473**

אתר נבדק : גן שבזי - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/22

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

**מדרגות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
936		להתקין ב 4 מהלכי מדרגות, 6מטר סה"כ	לא קיים המעבר בין גן המשחקים למגרש כדורסל רק במהלך מדרגות(4 מדרגות)	לא תקין	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
5100		להתקין ב 4 מהלכי מדרגות סה"כ 34 מדרגות	לא קיים	לא תקין	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2
3744		להתקין ב 4 מהלכי מדרגות, 16 מטר סה"כ	לא קיים	לא תקין	ידיות אחיזה	3

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

**אתר**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		הצבה מחדש של השלט	שלט אחד לא בולט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

**רחוב**

**מספר בקרה 6513**

אתר נבדק : רחוב שבזי - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/22

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
9200		להתקין 20 יחידות	לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4028		להתקין הנמכות ב 4- נקודות	במפגש עם בר יהודה +אלי כהן אבן שפה 18 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

**רחוב**

**מספר בקרה 6514**

אתר נבדק : רחוב ההסתדרות - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/22

**רחוב - דרך נגישה ברחוב**

**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
6440		להתקין 14 יחידות	לא קיים	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

**מעברי חציה - הפרש גובה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2014		התקנת הנמכה 2 יחידות	במפגש עם רחוב שבזי אבן שפה 16 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1



**שטח ציבורי פתוח**

**מספר בקרה 6515**

אתר נבדק : גן פקמן - קדימה צורן

תאריך ביצוע : 2014/10/22

**ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה**

**חניה במגרש חניה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		סימון חניה גבוהה	חניון בכניסה מרחוב זבוטינסקי חניות לא מסומנות כ-20 מקומות	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

**ש.צ.פ - מגרשי משחקים**

**אתר**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		הצבת שילוט	לא קיים	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

**מתקן משחקים**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
32690		התקנת משטח גומי קשיח 70 מ"ר	חצץ דק	לא תקין	פני הדרך	2